


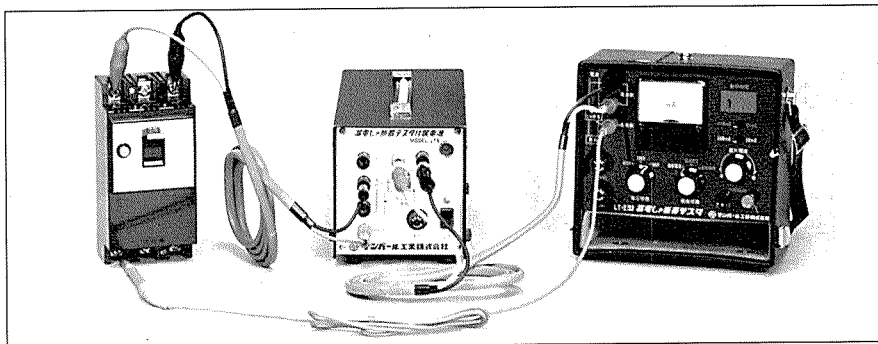


2. 〈テストLT-1 との結線〉

付属のリード線を使い、LTSの「**テスト用電源端子**」からテストLT-1の「**電源側測定端子**」に結線します。


次にテストLT-1の「**負荷側測定端子**」から試験する漏電しゃ断器の負荷側端子にリード線Bを使い結線します。

このとき、極性に充分注意してください。


(注意事項参照)

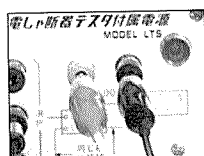


LTSのテスト用電源端子

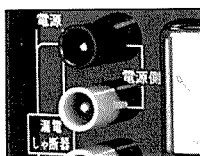


テストLT-1の電源側測定端子

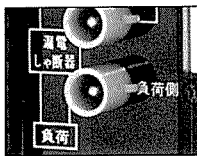


テストLT-1の負荷側測定端子

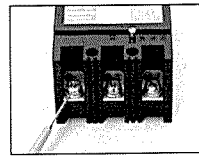

試験漏電しゃ断器の負荷側端子

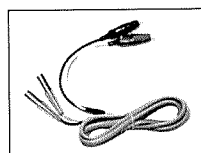


付属リード線(A)
(電源側測定リード線)

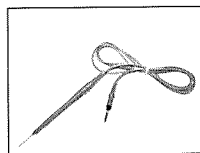


付属リード線(B)
(負荷側測定リード線)

注意事項

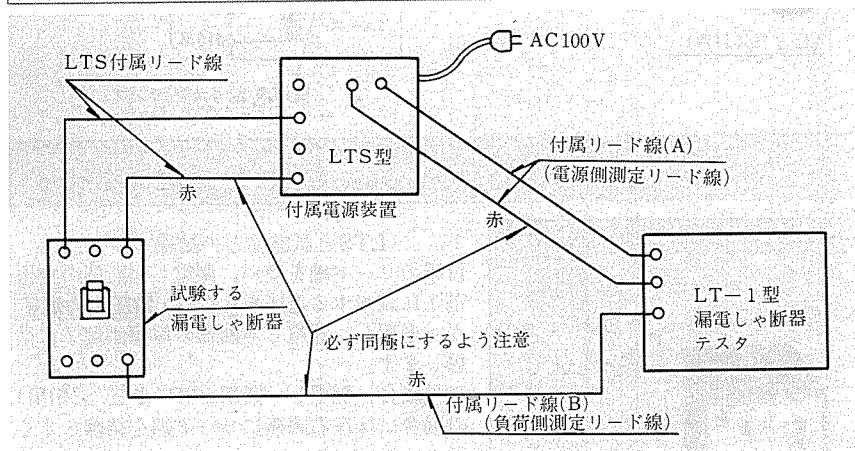


結線手順の最後に、テストLT-1の「**負荷側測定端子**」から試験する漏電しゃ断器の負荷側端子にリード線Bで結線しますが、この場合LTSの「**電圧出力端子**」の「O」表示極とテストLT-1の「**負荷側測定端子**」極が必ず同極になるよう注意してください。

(P198の「**注意**」に具体的に説明)

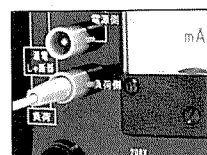

テストLT-1の負荷側測定端子

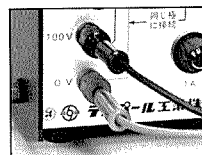

LTSの電圧出力端子の「O」表示極

同極にする

