


## ■LT-S型の使用方法、結線方法について

### ① LT-Sと試験品との結線

付属のリード線を使い、漏電遮断器の定格電圧に該当する電圧をLT-Sの 電圧出力端子 から選択し、漏電遮断器の電源側端子に結線します。

この場合、漏電遮断器が3P(単三、三相用)の場合には左右両極にリード線を結線してください。

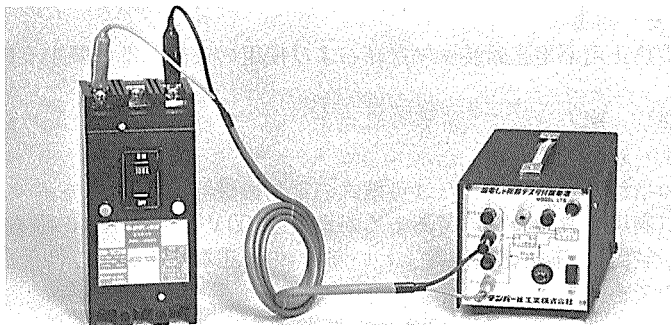


### ② LT-SとLT-1と試験品との結線

付属のリード線を使い、LT-Sの テスタ用電源端子 からテストLT-1 の電源側測定端子に結線します。

次にテストLT-1の負荷側測定端子から試験する漏電遮断器の負荷側端子にリード線Bを使い結線します。

このとき、極性に充分注意してください。

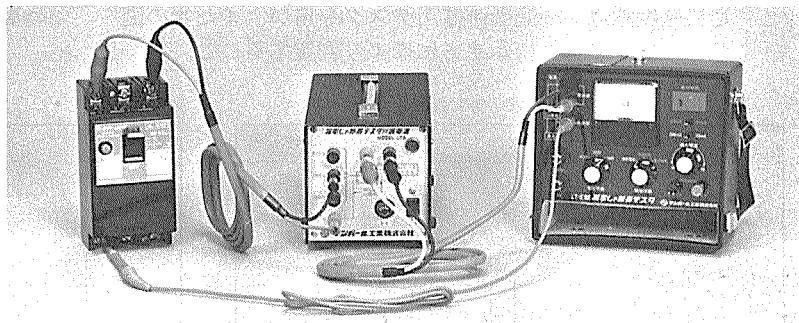

## ■注意事項

- 結線手順の最後に、テストLT-1の 負荷側測定端子 から試験する漏電遮断器の負荷側端子にリード線Bで結線しますが、この場合LT-Sの 電圧出力端子 の“0”表示極とテストLT-1の 負荷側測定端子 極が必ず同極になるよう注意してください。

